

# FlukeView Forms

## Documenting Software

### *Pagina per il collegamento al multimetro 45*

Per collegare il multimetro 45 a un PC per l'uso con il software di documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*, occorre un cavo per interfaccia seriale Fluke modello RS43 (codice Fluke 946470, spedito con *FlukeView Forms* modello FVF-SC3 o acquistabile rivolgendosi direttamente alla Fluke) oppure un cavo null modem, reperibile presso i rivenditori di computer. (I cavi null modem spesso sono detti cavi seriali "computer-computer".)

Se il multimetro 45 è dotato dell'interfaccia IEEE-488.2 opzionale, va configurato in modo da comunicare con l'interfaccia seriale e non con l'interfaccia IEEE. Per le istruzioni consultare il manuale per l'uso del Fluke 45.

Per configurare il Fluke 45 in modo da comunicare con FlukeView Forms, impostare i parametri di comunicazione come segue:

- Velocità di trasmissione: 9600 baud
- Parità: Nessuna
- Eco: Off
- Disattivare la modalità di sola stampa RS-232

Per configurare le comunicazioni sul Fluke 45, vedere la Sezione 5 del *Manuale per l'uso del Fluke 45* o procedere come segue:

1. Premere i tasti **(2ND)** e **(RATE)** per avviare l'impostazione delle comunicazioni. Si visualizza {velocità di trasmissione} "bAud".
2. Premere il tasto grigio [freccia Su] finché il valore indicato per la velocità di trasmissione è 9600. Premere il tasto **(AUTO)** per accettare questo valore e continuare.
3. Si visualizza {parità} "PAR". Premere il tasto grigio [freccia Su] finché il valore indicato per la parità è "no" (nessuna). Premere il tasto **(AUTO)** per accettare questo valore e continuare.
4. Si visualizza {modalità Eco} "Echo". Premere il tasto grigio [freccia Su] o [freccia Giù] finché il valore indicato per la modalità Eco è "OFF". Premere il tasto **(AUTO)** per accettare questo valore e completare l'impostazione.
5. Premere i tasti **(2ND)** e **(MN MX)** per passare alla modalità di sola stampa RS-232. Si visualizza {velocità} "Print".
6. Premere il tasto grigio [freccia Giù] finché il valore indicato per la velocità è "0" (disattivata). Premere il tasto **(AUTO)** per accettare questo valore e completare l'impostazione.

Una volta configurato il Fluke 45:

1. Collegare il Fluke 45 alla porta seriale del PC con l'apposito cavo.
2. Aprire il software di documentazione *FlukeView Forms Documenting Software*.
3. L'impostazione della porta seriale COM è visualizzata in basso a destra sulla finestra di *FlukeView Forms*; fare doppio clic sull'impostazione per modificarla.
4. Seguire le istruzioni per il trasferimento dei dati dal multimetro al PC, riportate nel *Manuale per l'uso* in linea.