
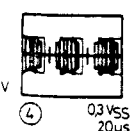





D



Farb/RGB



GB


Colour/RGB

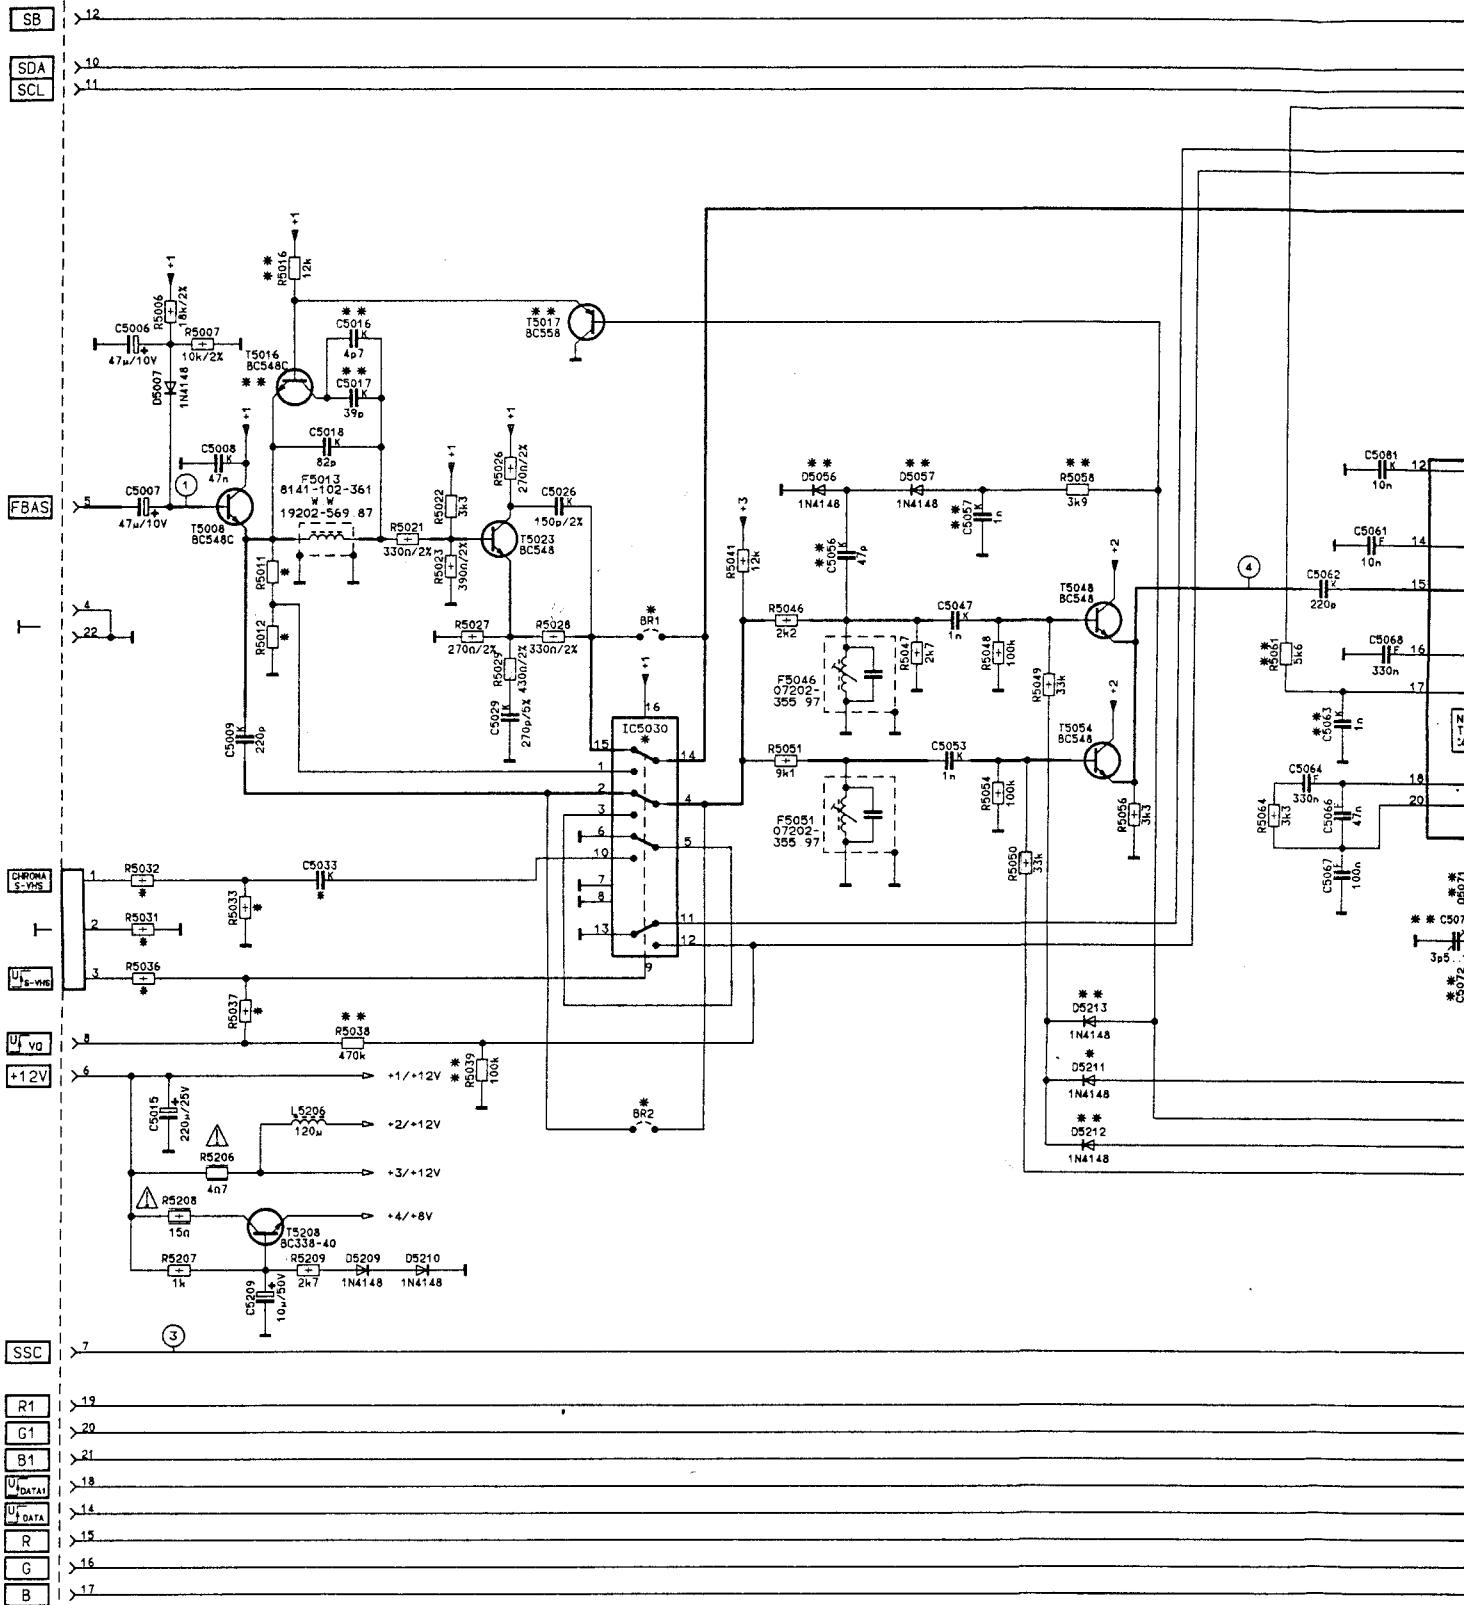

PAL
NTSC

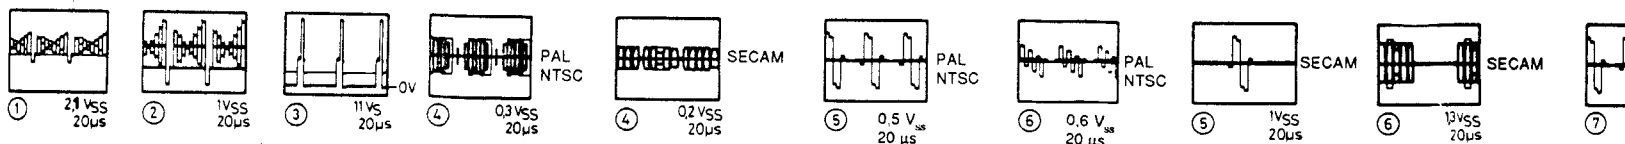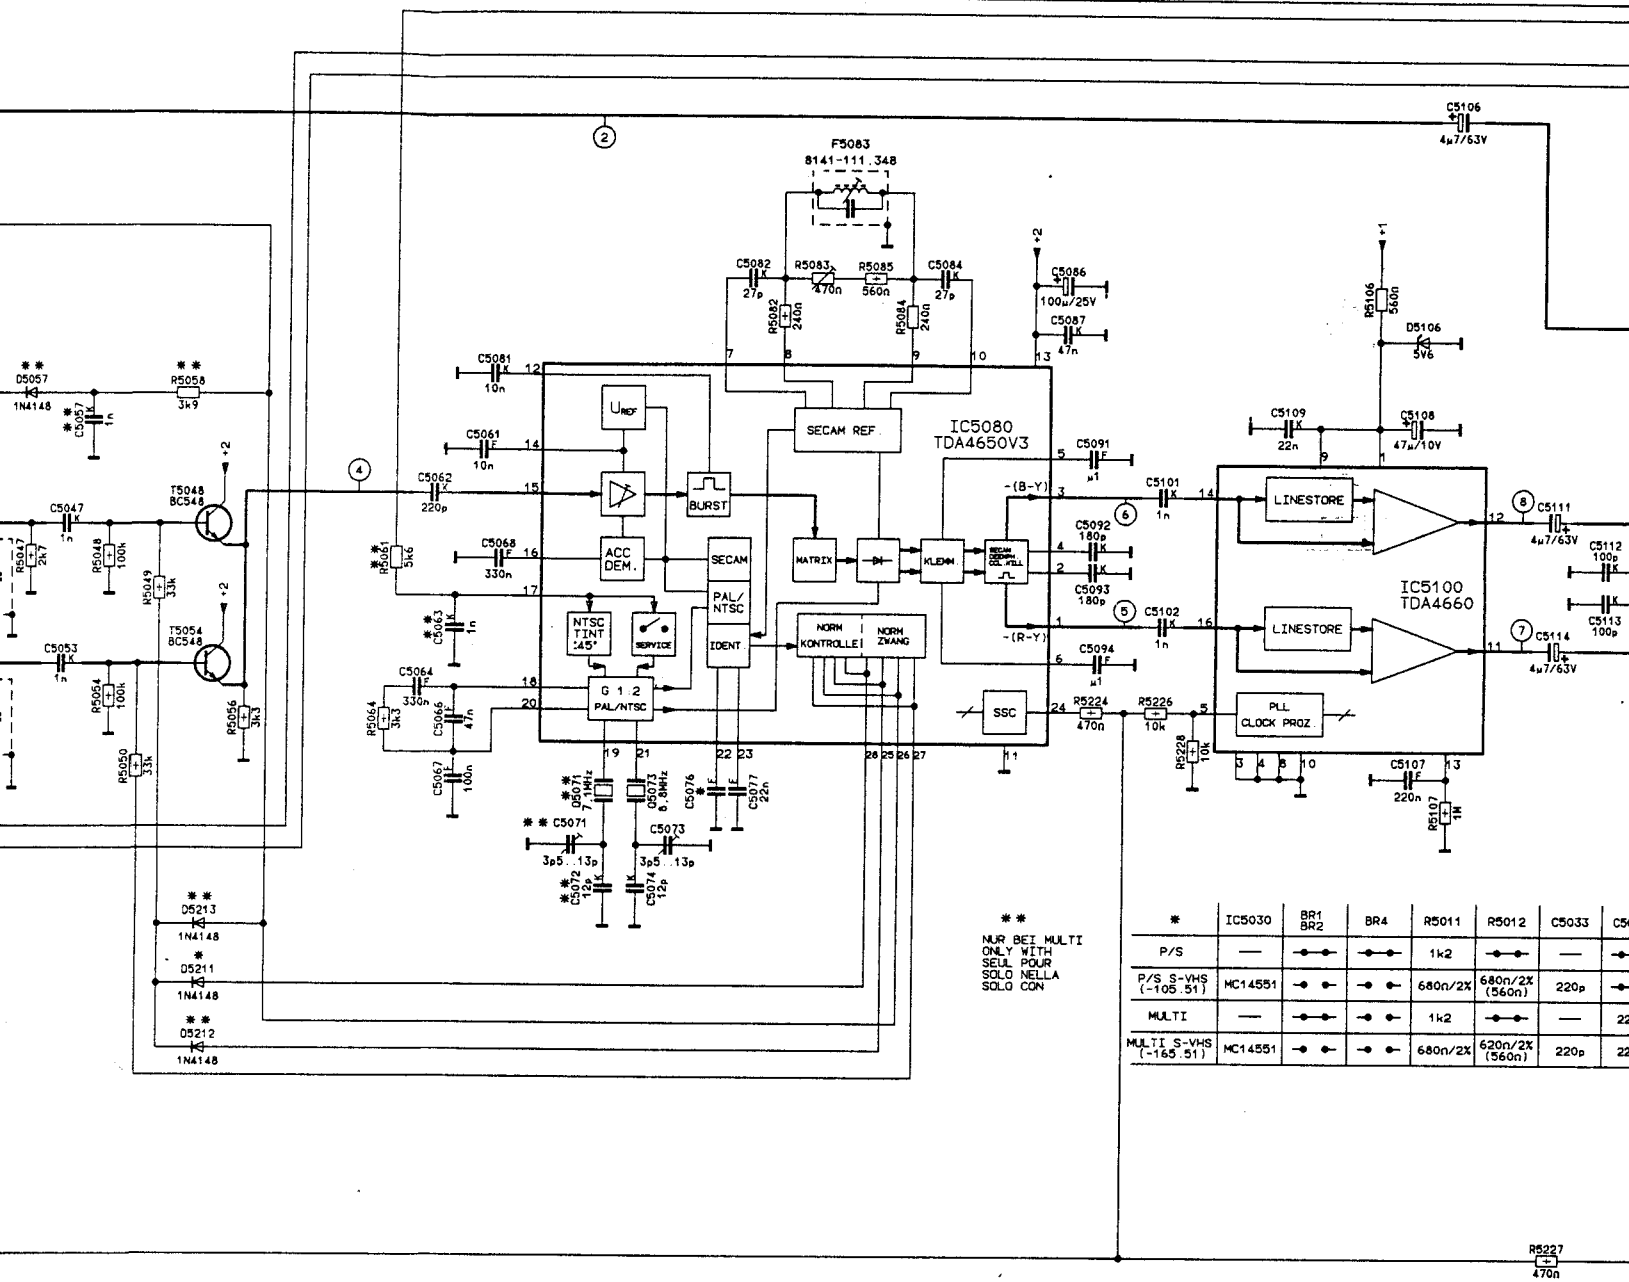

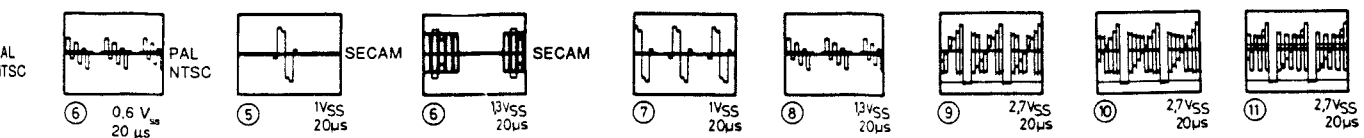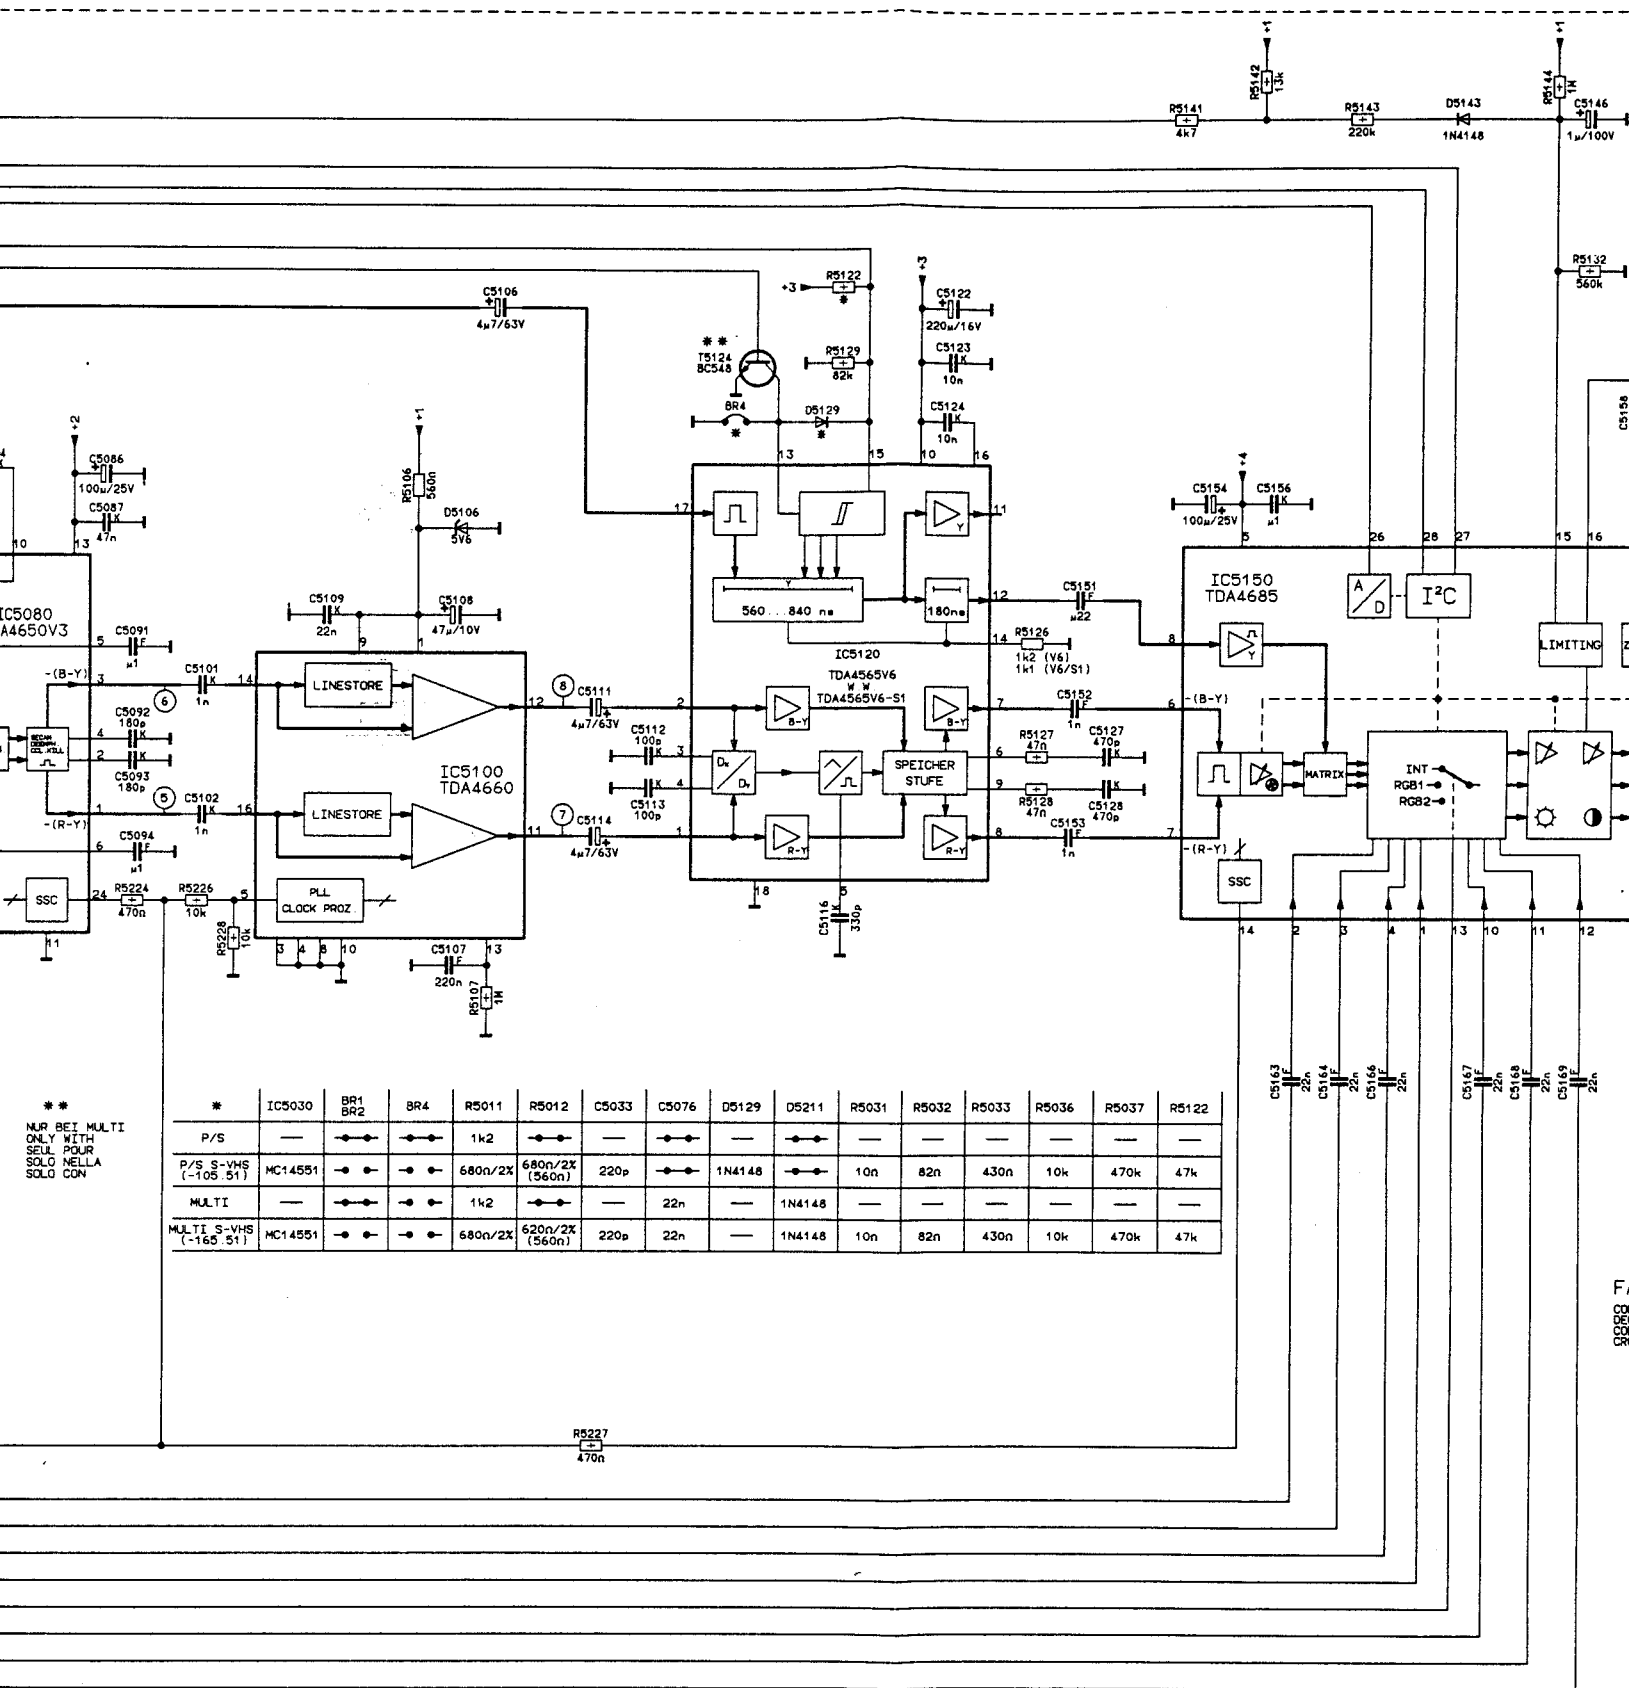

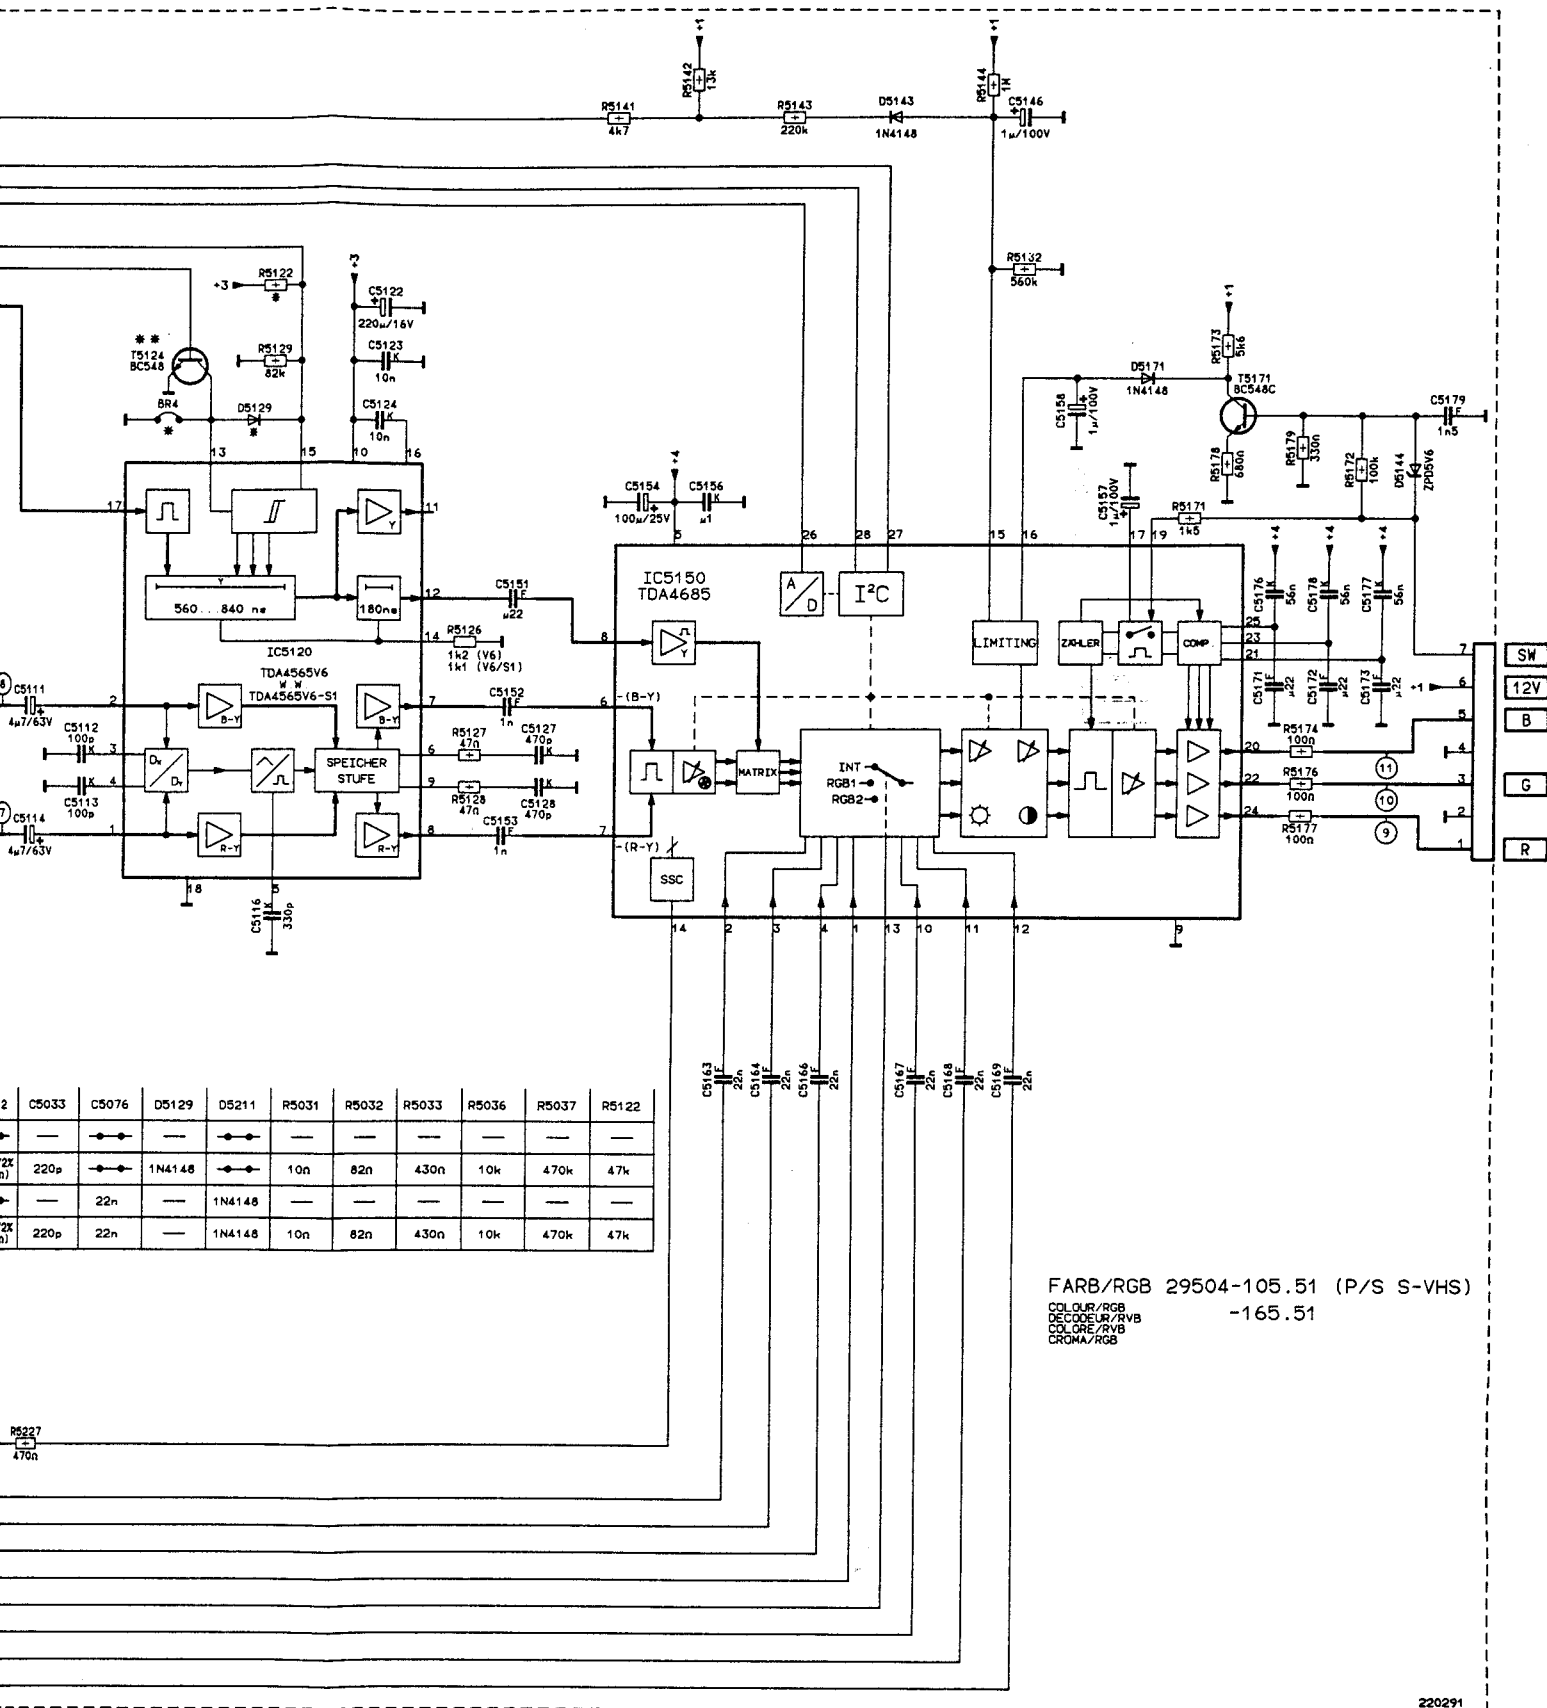


FARB/RGB 29504-105.51 (P/S S-VHS)


COLOUR/RGB
DECODEUR/RVB
COL.ORE/RVB
CROMA/RGB

-165.51

CAM



⑦ 1Vss
20µs




⑧ 13Vss
20µs









⑨ 27Vss
20µs







⑩ 27Vss
20µs




⑪ 27Vss
20µs

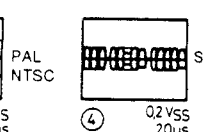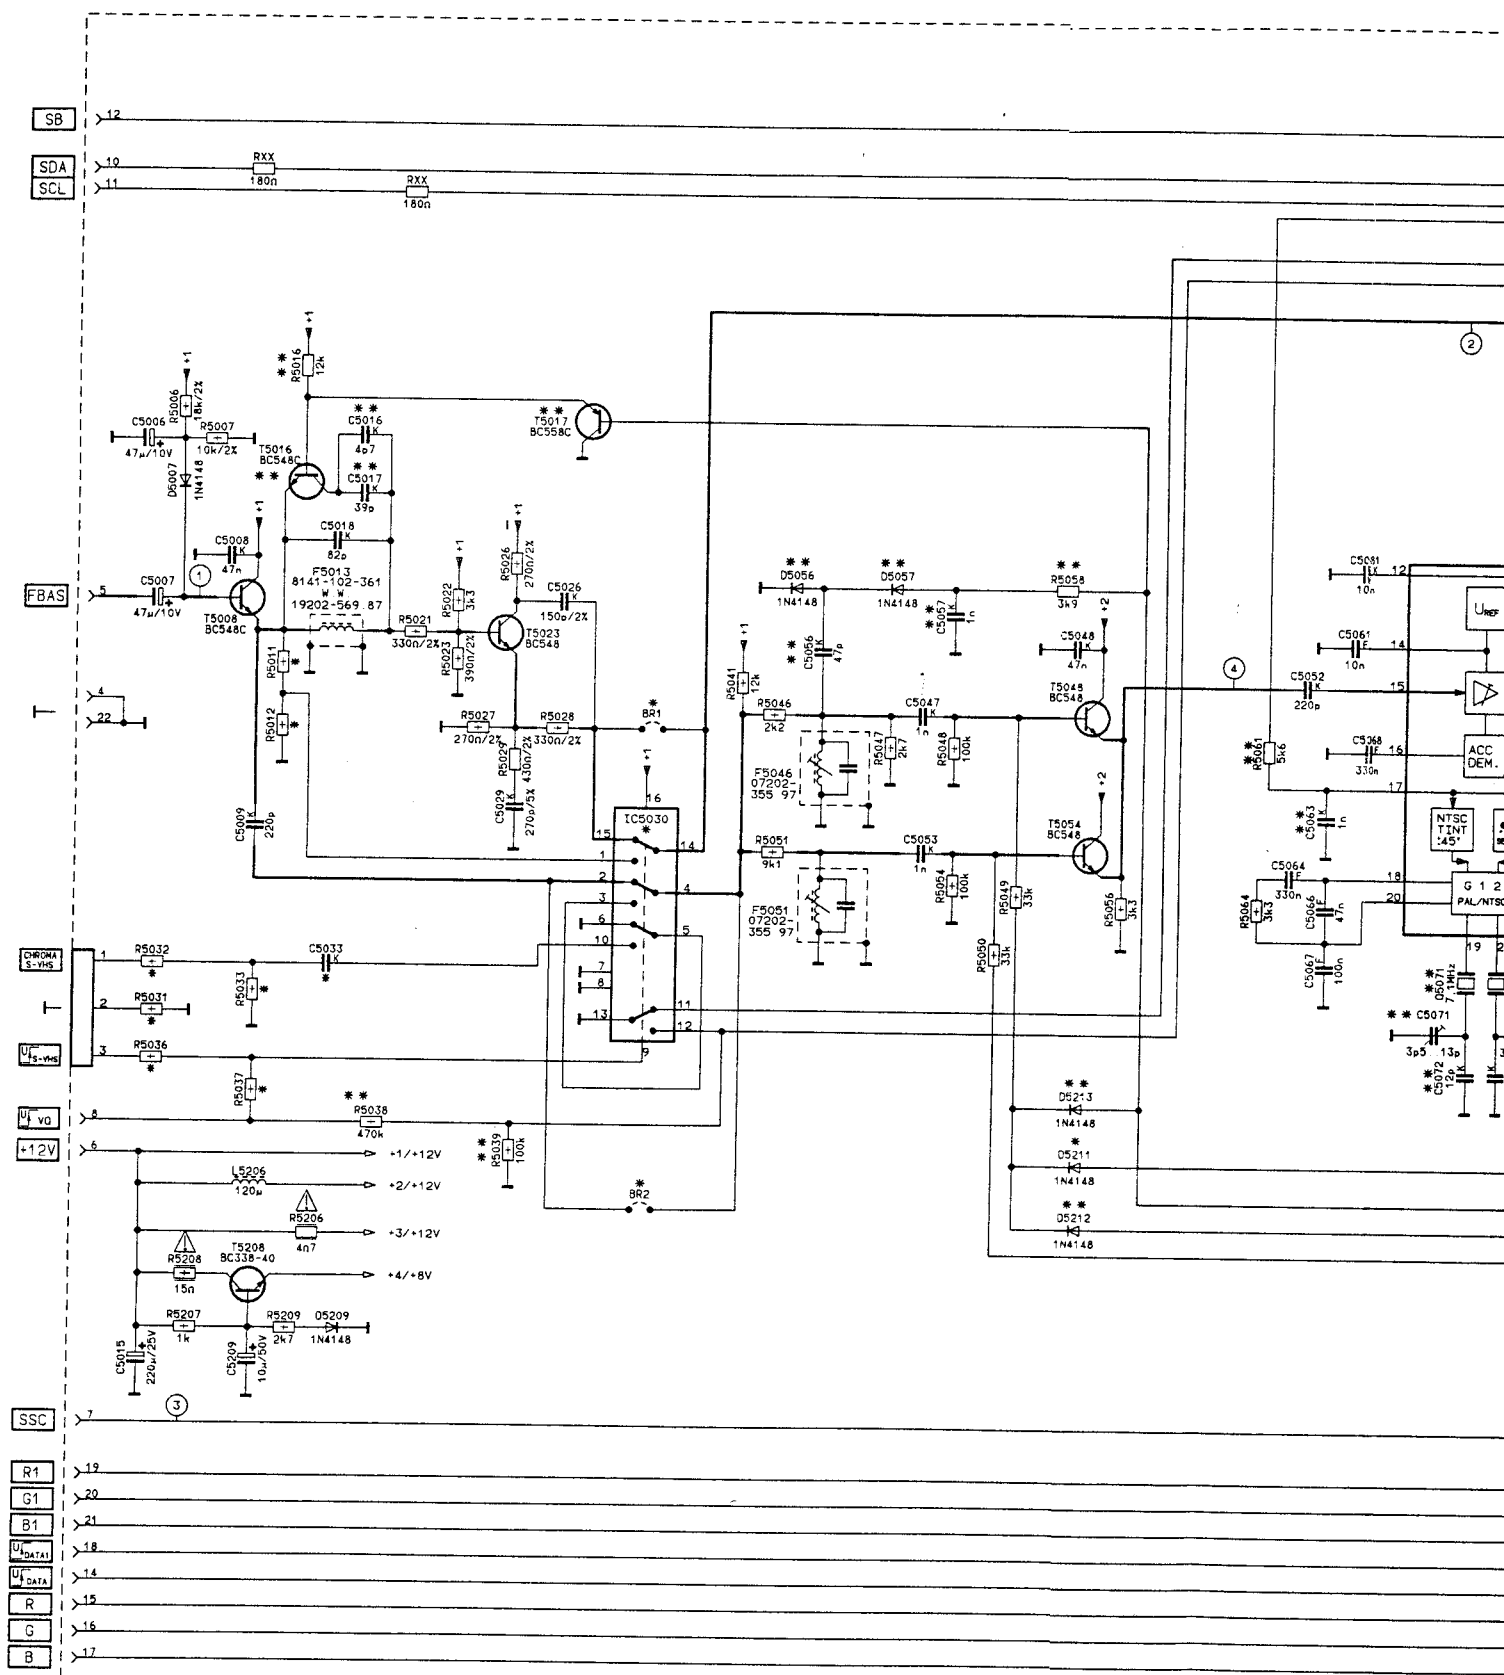


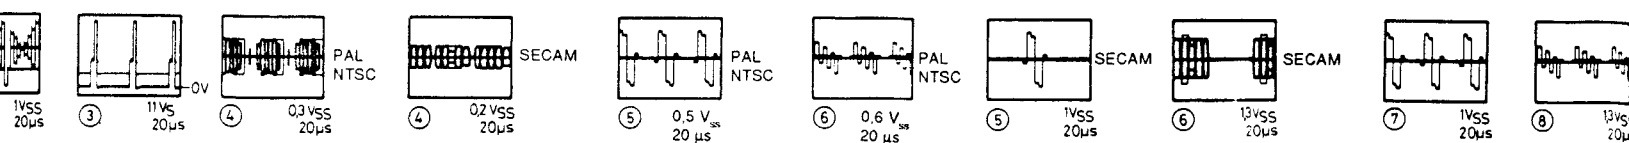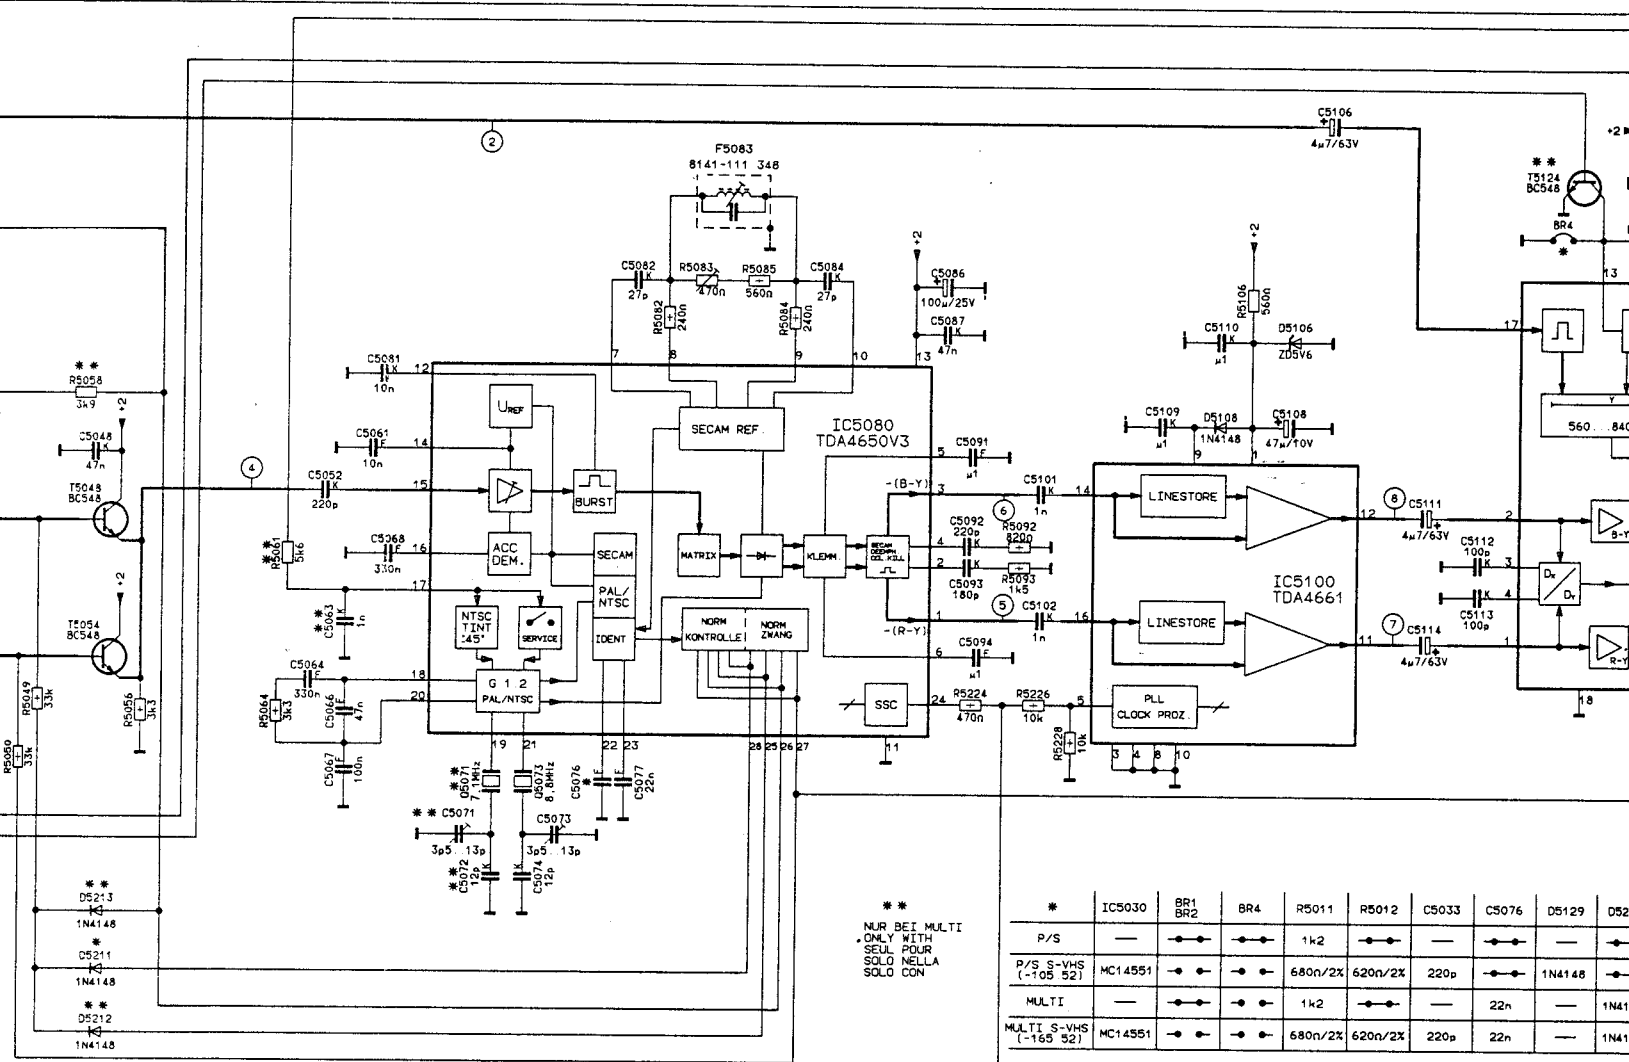

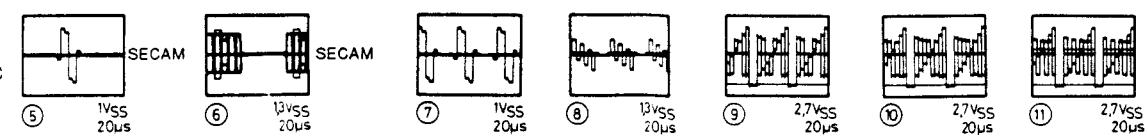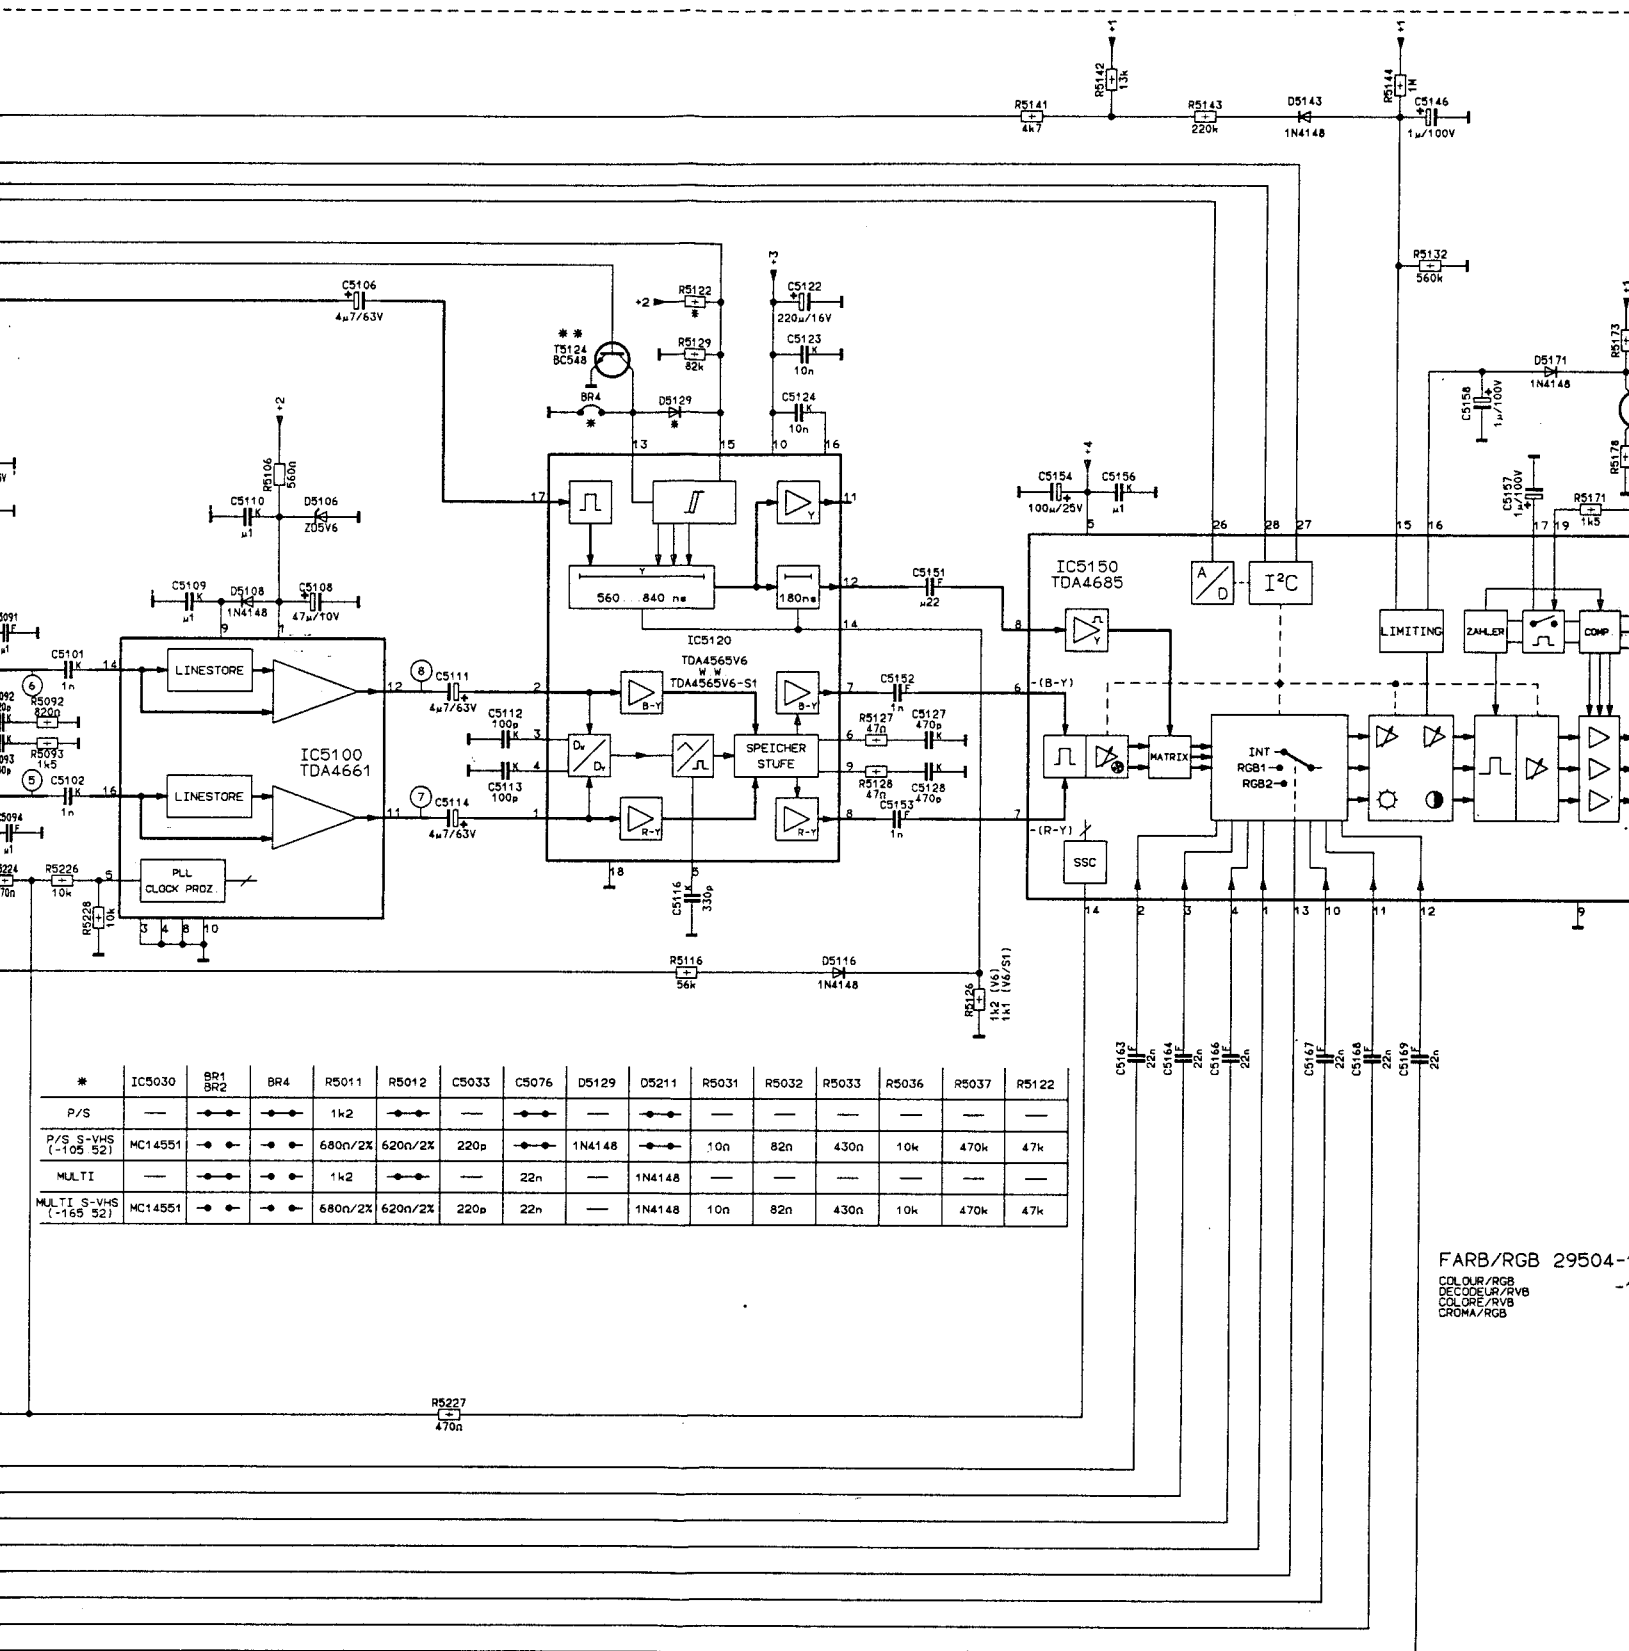

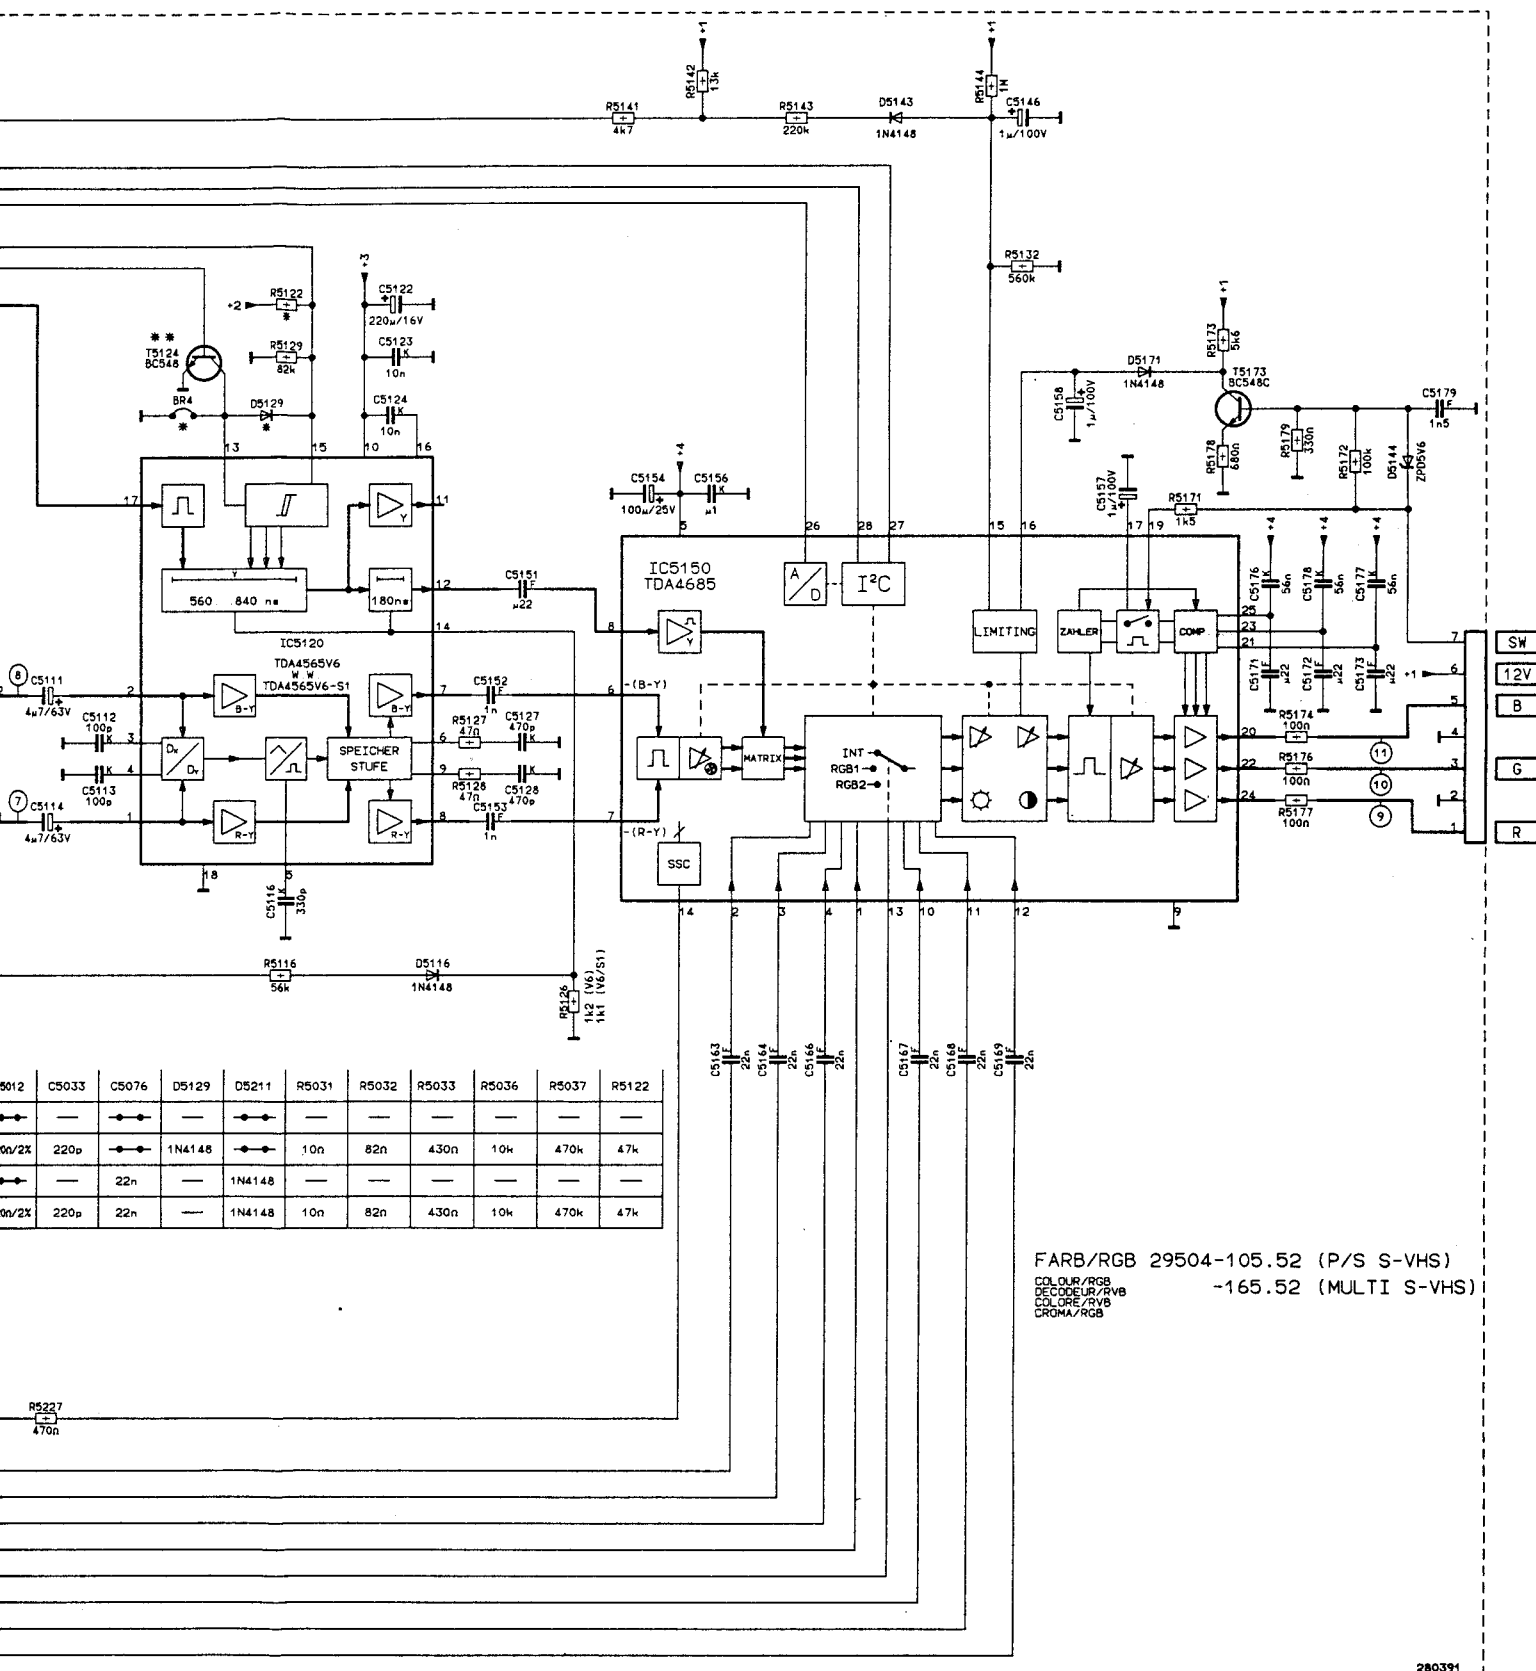

280391

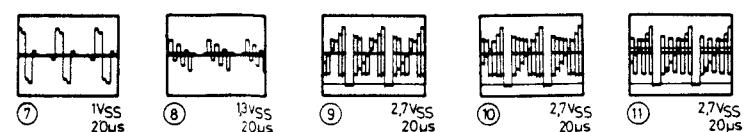

D

Videotext

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: keine.

Videotext-Nachrüstung:

Vor dem Nachrüsten der Videotextsteckkarte muß am Videotext-Steckplatz (Chassis) die Brücke zwischen Bausteinkontakt 4 und 6 entfernt bzw. aufgetrennt werden.

Anpassungsabgleich:

Der Einstellregler R 2857 steht bei der Auslieferung auf Linksanschlag (kleinste Höhenanhebung, ca 2 dB). Treten trotz einwandfreiem Antennensignal Zeichenfehler auf, R 2857 langsam nach rechts verstellen, bis die Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da die Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.

Hinweis: Während des Abgleiches ist es notwendig, die Seite 199 ständig neu anzuwählen, da nur so die Seite neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.

GB

Teletext

Servicing work after replacing the module: none.


Teletext instalation:

Before fitting the Teletext plug-in board, to the place provided for it on the chassis, cut or remove the bridge connecting module contact 4 with contact 6.



Matching adjustment:

The control R 2857 is set in the fully anti clockwise position when the unit is delivered (smallest treble boost: approx. 2dB). If, with a perfect aerial signal character faults occur, turn R 2857 slowly clockwise until the faults disappear. Do not turn R 2857 up any further as error rate may increase again.

Note: Page 199 must always be selected a new during the adjustment, as only this effects anew read-in of the page making it possible to evaluate the error level.

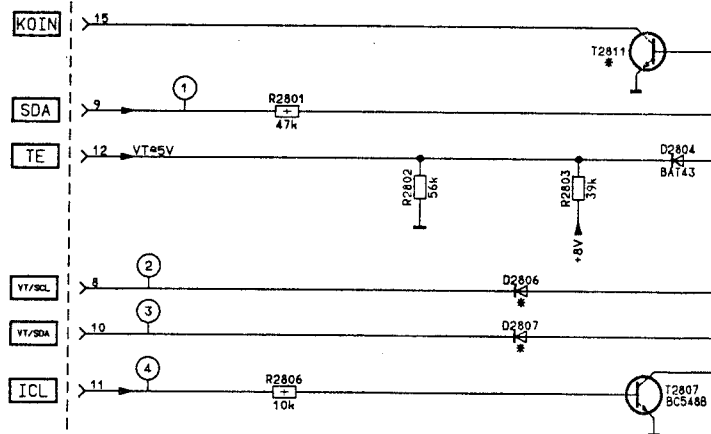

IC2840	BR1	BR2	BR3
SDA2526	—	—	—
X2402	—	—	—

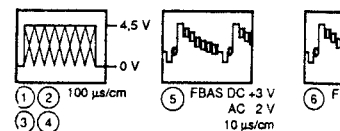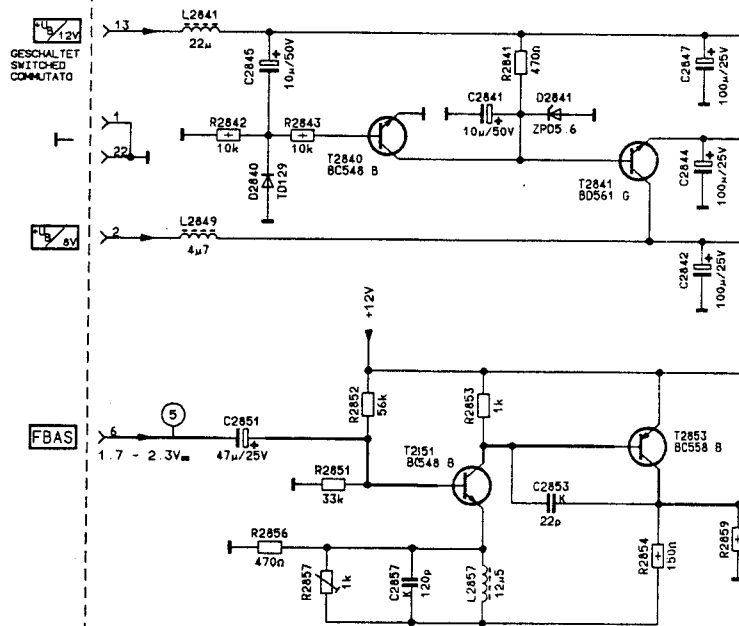

KOIN
SDA
TE
VT/SC
VT/SDA
ICL

GESCHALTET
SWITCHED
COMMITATO

FBAS

FBAS

IC2840	BR1	BR2	BR3	BR4
SDA2526	—	—	—	—
X2402	—	—	—	—

